




www.rojek.cz

	FS 550
Výkon motoru • Motor power • Motorleistung • Potencia del motor • Moteur • Мощность электродвигателя	5,5 (7,5) kW
Otáčky motoru • Motor speeds • Motordrehzahl Velocidad del motor • Rotation du moteur • Частота вращения электродвигателя	2900/min. (3480/min. [60Hz])
Průměr vřetena • Spindle diameter • Spindeldurchmesser • Diámetro del eje • Diamètre de l'arbre • Диаметр шпинделя	40 (30; 50; 32; 35) mm
Otáčky vřetena • Spindle speeds • Spindeldrehzahl • Velocidad del eje • Vitesses de rotation • Частота вращения шпинделя	3000; 4500; 6000; 8000; 10000/min
Max. zdvih vřetena • Max. spindle stroke • Max. Spindelhub Recorrido máx. del eje • Course maxi de l'arbre • Ход шпинделя	200 mm
Délka vřetena • Spindle length • Spindellänge • Largo útil del eje • Longeur de l'arbre • Длина шпинделя	233 (193; 263; 193) mm
Upínací délka vřetena • Efficient length of spindle • Nutzlänge der Spindel Utilizable longueur del eje • Utilisable largo de l'arbre • Длина зажима шпинделя	180 (140; 220; 140; 140) mm
Max. průměr otvoru ve stole • Max. diameter of table opening • Max. Tischbohrung Diámetro máximo de abertura en la mesa • Ouverture dans la table • Макс. диаметр отверстия в столе	330 mm
Max./min. průměr nástroje pro profilování • Max./min. tool diameter for profiling Max./min. Werkzeugdurchmesser für Profilieren • Diámetro máximo/mínimo de la herramienta debajo la mesa Outil maxi/mini dans la table • Макс./мин. диаметр фрезы под столом	250 / 80 mm
Max./min. průměr nástroje pro čepování • Max./min. tool diameter for tenoning Max./min. Werkzeugdurchmesser für Zapfenschneiden • Diámetro máximo/mínimo de la herramienta encima la mesa Outil maxi/mini dessus de la table • Макс./мин. диаметр фрезы над столом	350 / 80 mm
Max. průměr frézy pod stolem • Max. tool diameter under the table • Max. Werkzeugdurchmesser unter dem Tisch Diámetro máx. de la herramienta debajo de la mesa • Outil maxi dans la table • Макс. диаметр фрезы под столом	320 mm
Délka stroje • Length • Länge • Largo de la máquina • Longueur de la machine • Длина станка	2510 mm
Délka stroje s vedením pro vozík • Length with tenoning table • Länge mit Zapfentisch Largo de la máquina con carro • Longueur de la machine avec chariot • Длина станка с кареткой	3270 mm
Šířka stroje • Width • Breite • Ancho de la máquina • Largeur de la machine • Ширина станка	1020 mm
Šířka stroje s vozíkem • Width with tenoning table • Breite mit Zapfentisch Ancho de la máquina con carro • Longueur de la machine avec chariot • Ширина станка с кареткой	2035 mm
Výška stolu • Height of table • Tischhöhe • Altura de la mesa • Hauteur de table • Высота стола	900 mm
Max. výška stroje • Max. height of machine • Max. Maschinenhöhe Altura máx. de la máquina • Hauteur maxi de la machine • Макс. высота станка	1320 mm
Rozměry stolu • Table size • Tischgröße • Medidas de la mesa • Dimensions de la table • Размеры стола	1200 x 780 mm
Rozměr předního prodlouženého stolu • Size of front table extension • Größe der Tischverlängerung vorne Dimensión de la prolongación de la mesa • Dimension de la rallonge de la table • Размер удлинителя стола	658 x 450 mm
Rozměr čepovacího stolu • Size of tenoning table • Größe des Zapfentisches Dimensión del carro a espigar • Dimension de chariot de tenonnage • Размер шипорезной каретки	1050 x 330 mm
Výška čepovacího stolu • Height of tenoning table • Höhe des Zapfentisches Altura del carro a espigar • Hauteur de chariot de tenonnage • Высота шипорезной каретки	947 mm
Natočení čepovacího stolu • Turn of tenoning table • Drehen des Zapfentisches Carro a espigar orientable • Chariot de tenonnage orientable • Поворот угла шипорезной каретки	+ 60° - 60°
Pojezd čepovacího stolu • Travel of tenoning table • Arbeitsweg des Zapfentisches Carrera del carro a espigar • Course de chariot de tenonnage • Передвижение каретки	1470 mm
Průměr odsávání • Suction dust hood diameter • Absaugrohrdurchmesser Diám. de la boca de aspiración • Aspiration • Диаметр воздуховода	120 mm

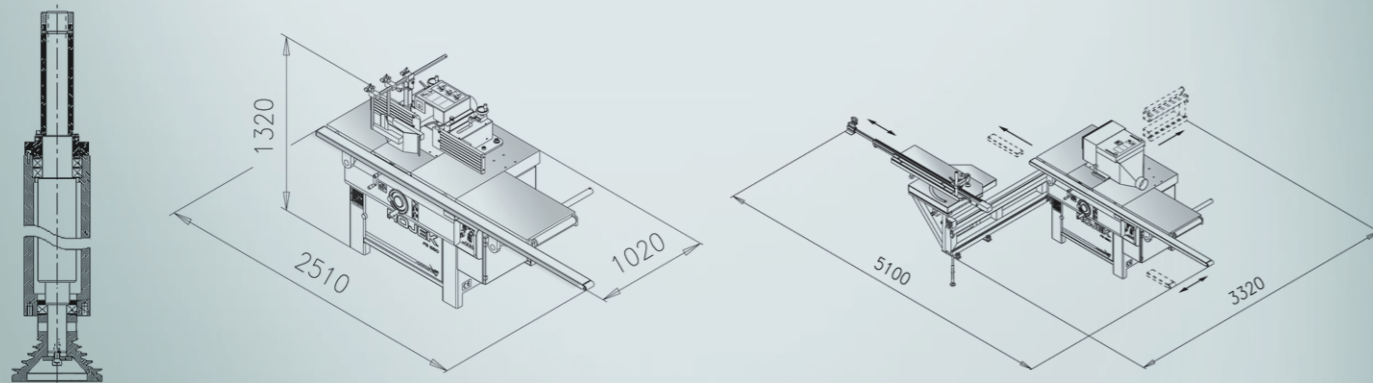

• Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny • Technical and optical changes are possible without previous advise
• Technische und optische Änderungen vorbehalten • Datos técnicos son sin compromiso
• Le constructeur se réserve le droit de modification • Производитель оставляет за собой право проведения технических изменений



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.



www.rojek.cz

ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Czech Republic

Tel.: 494 339 125, 129, 131
Fax: 494 322 701
e-mail: tprodej@rojek.cz

Tel.: +420 494 339 140
+420 494 339 137 - 9
Fax: +420 494 323 341
e-mail: export@rojek.cz

YOUR DEALER:

Studio eMO.cz 05-2011



- SPODNÍ FRÉZKA
- SPINDLE MOULDER
- FRÄSMASCHINE
- TUPI
- TOUPIE
- ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

FS 550



INDUSTRY serie

FS 550

SPODNÍ FRÉZKA • SPINDLE MOULDER • FRÄSMASCHINE • TUPI • TOURIE • ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



- +60°**
- 60°**
- o**
 - Čepovací vozík otočný
 - Pivoted tenoning table
 - Zapfenschneidschiebetisch drehbar
 - Regulación de la mesa corredera
 - Chariot de tenonnage pivotante
 - Поворотная шипорезная каретка



- o**
 - Podávací zařízení • Feeding device
 - Vorschubvorrichtung • Dispositivo de avance
 - Entraîneur • Крепление автоподатчика


- s**
 - Reverzace • Reverse switch
 - Reversationschalter • Inversion
 - Inversión • Реверсация



- o**
 - Doraz pro čepování
 - Revolving tenoning stop
 - Revolverzapfenschneidanschlag
 - Bloqueo del taladro
 - Buteé pivotante
 - Ограничитель длины шипования



- o**
 - Čepovací kryt
 - Tenoning protection
 - Zapfenschneidschutz
 - Cubierta protectora para espigar
 - Carter de tenonnage
 - Шипорезный кожух

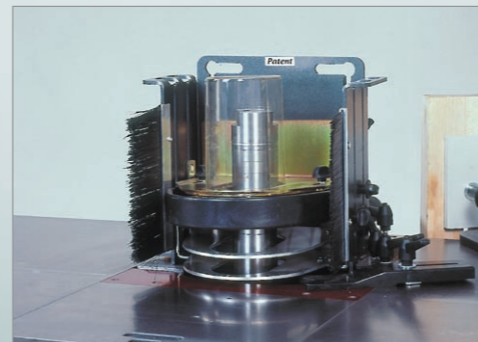

- o**
 - Profilovací kryt pro tvarové frézování
 - Safety protection for round profiles
 - Profilschutzhaube
 - Protección de seguridad para elemento curvos
 - Guide pour le travail à l'abre
 - Профильный кожух для круглых заготовок



- o**
 - Pneumatický přítlak
 - Pneumatic pressure
 - Pneumatischer Andruck
 - Presion neumatica
 - Pressage pneumatique
 - Пневматический прижим



- s**
 - Zdvih vřetena
 - Spindle stroke
 - Spindelhub
 - Recorrido del eje
 - Course de l'arbre
 - Ход шпиделя